

Transport



Gefahr

Beachten Sie beim Heben der Maschine die maximal zulässigen Hublasten des Hebezeuges. Die Hebepunkte und die Gabelweite müssen genau eingehalten werden, damit keine Deformierung am Maschinenständer erfolgt.

Beim Transport ist auf den Schwerpunkt der Maschine zu achten,

- daß die Maschine nicht über die Staplergabel kippt und
- daß der Stapler nicht über seine Vorderachse kippt.

Verfahren Sie den Fräskopf in die unterste Stellung (-Z) und den Aufspanntisch in vorderste Position (-Y), um eine günstige Schwerpunktslage zu erreichen.


Transport mit Hubstapler

Gabellänge (für Maschine)	min. 1000 mm
Gabellänge (für Palette)	min. 1200 mm
Gabelweite (für Maschine)	830 mm
Gabelweite (für Palette)	1000 mm
Hublast (ohne Palette)	min. 2900 kg
Hublast (incl. Palette)	min. 3200 kg

Am Maschinengestell befinden sich zwei Öffnungen zum Einfahren des Hubwagens bzw. der Staplergabel.


Entfernen Sie die Blechblenden.

Positionieren Sie die Staplergabel jeweils so wie in den Skizzen dargestellt.

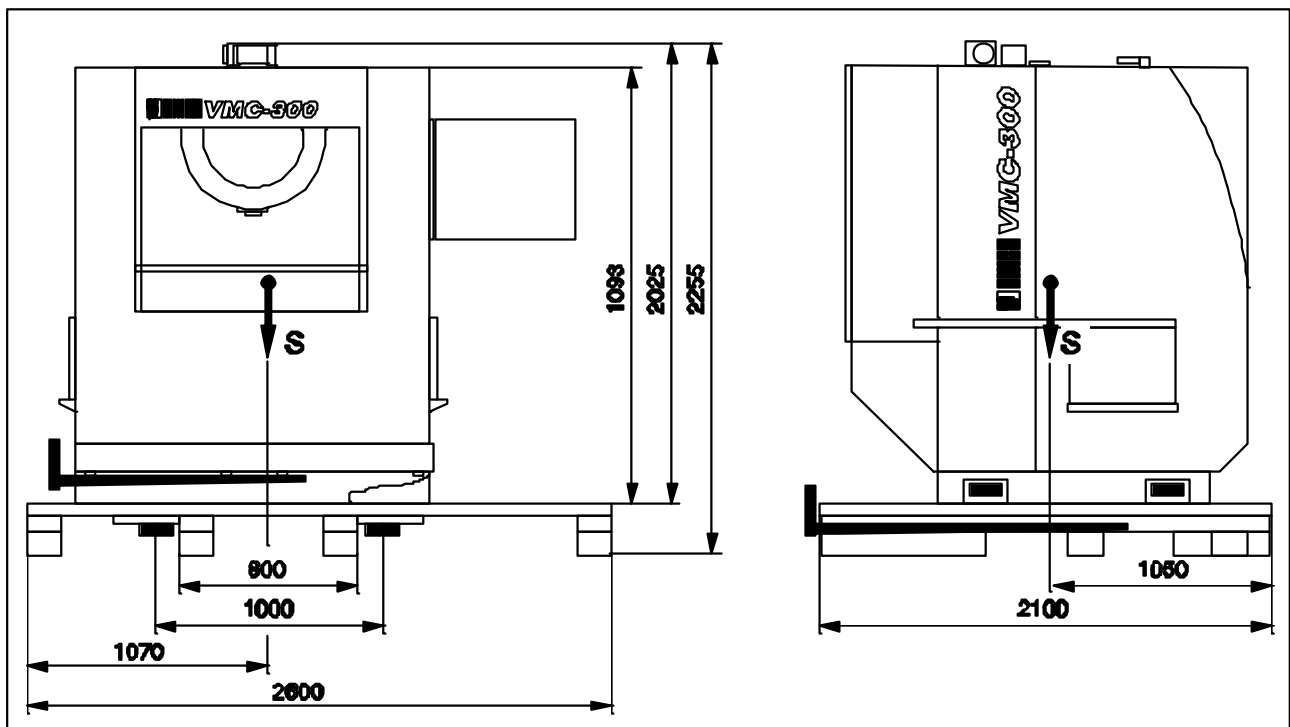

Staplergabelpositionen

Abmessungen - Platzbedarf für Bedienung

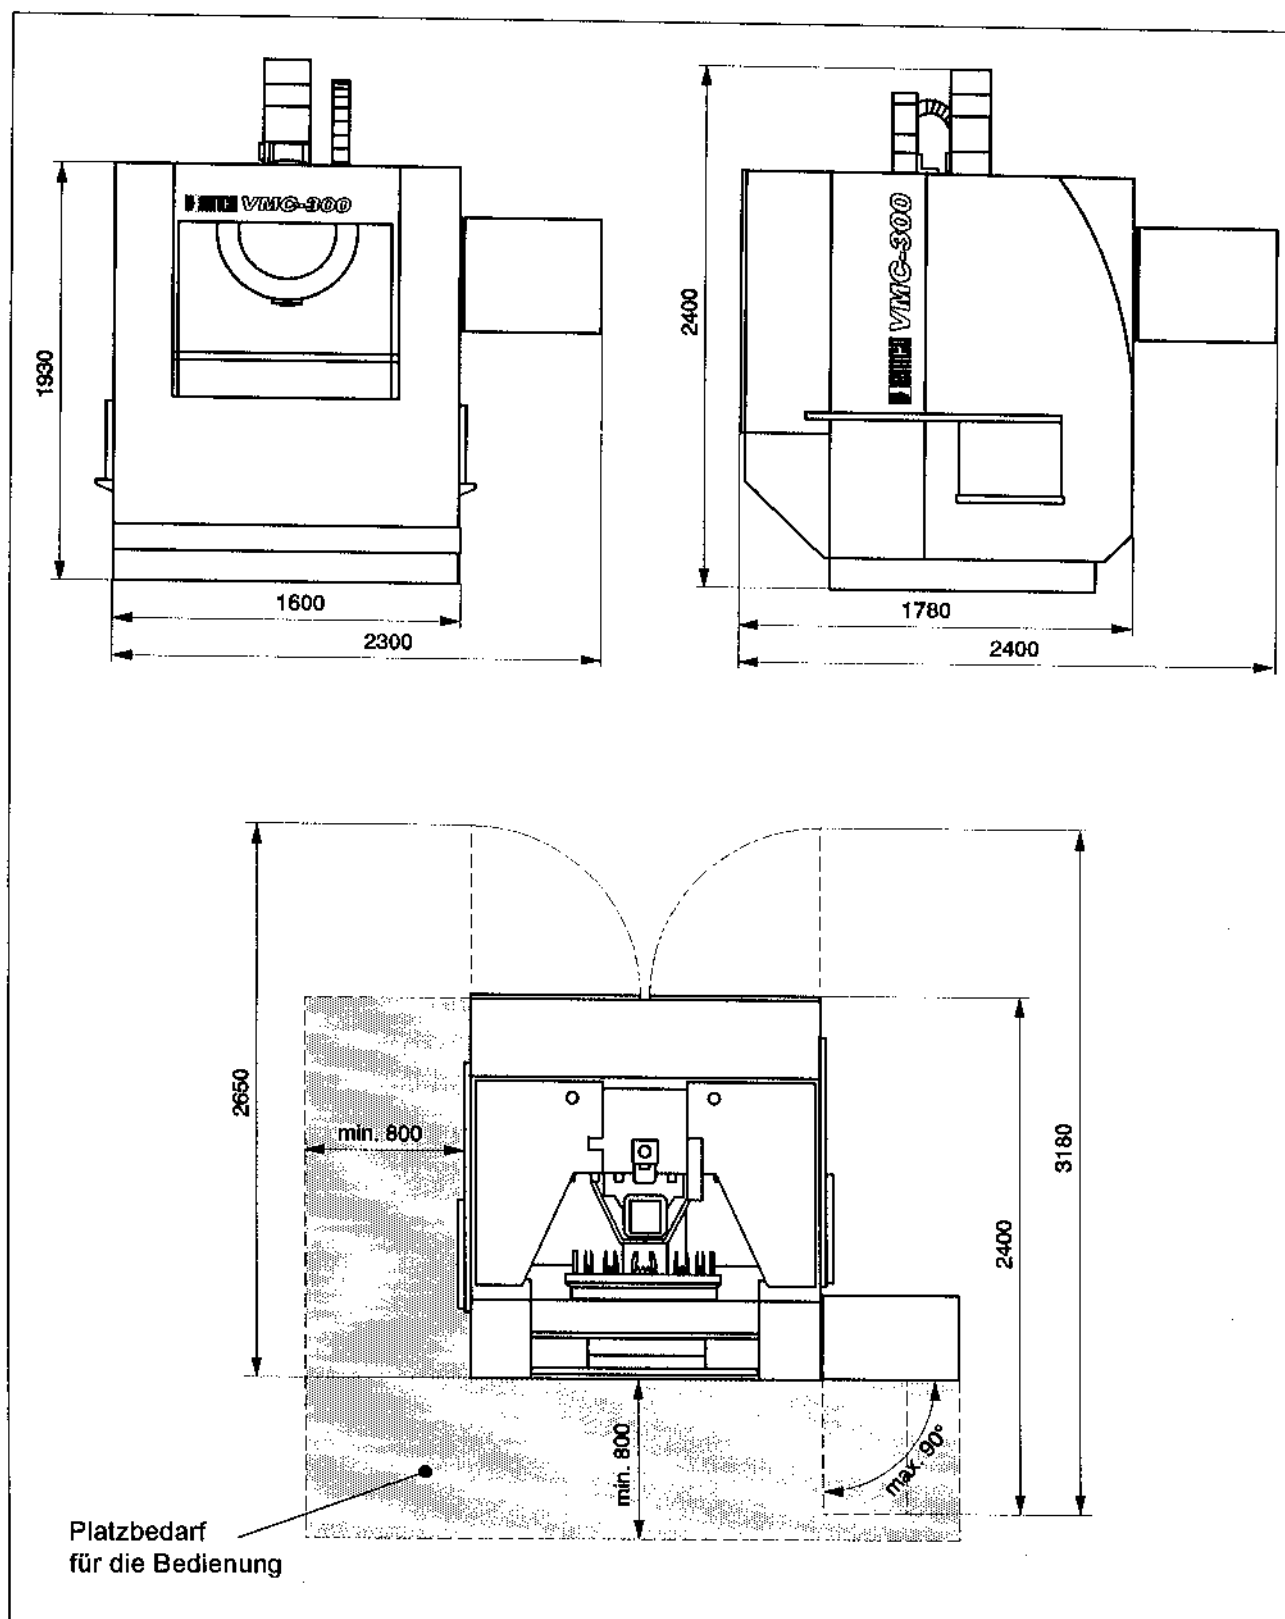

Abmessungen, Platzbedarf